


# MERCURY7 - FACTORY SETTINGS

※ エクスプレッションペダルを接続すると、パラメーターをリアルタイム操作できます。  
 ・ Heel=エクスプレッションの「かかと側」 (最小値)  
 ・ Toe=エクスプレッションの「つまさき側」 (最大値)


## Mercury7 Preset 1 "Ultraplate"

・ 黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・ オレンジ色ポインター = ALT機能設定値  
 (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

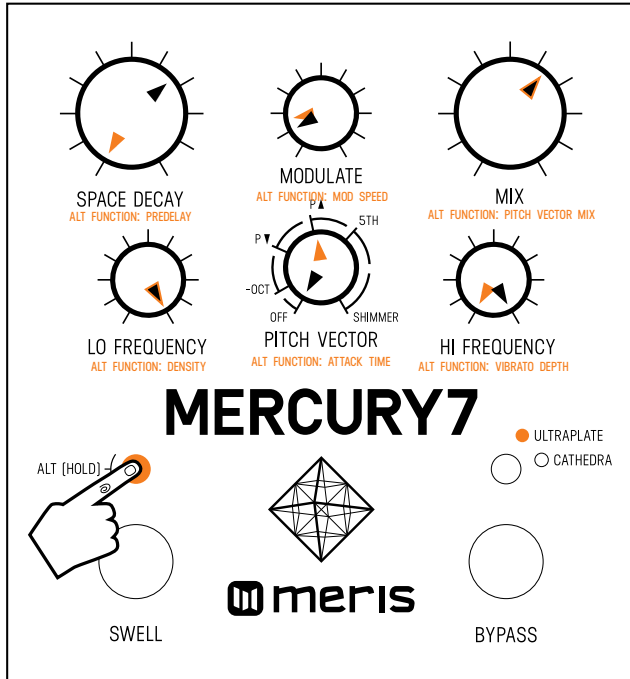


Toe

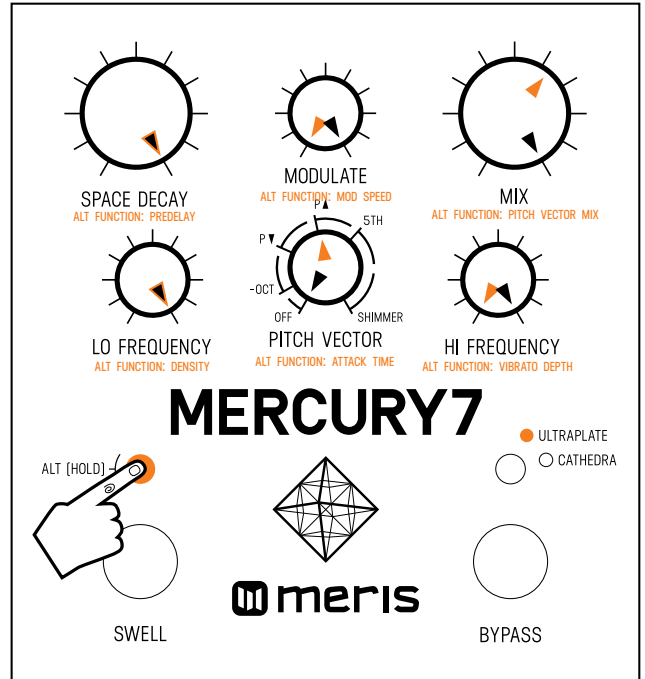


## Mercury7 Preset 2 "OctaveUp"

・ 黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・ オレンジ色ポインター = ALT機能設定値  
 (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

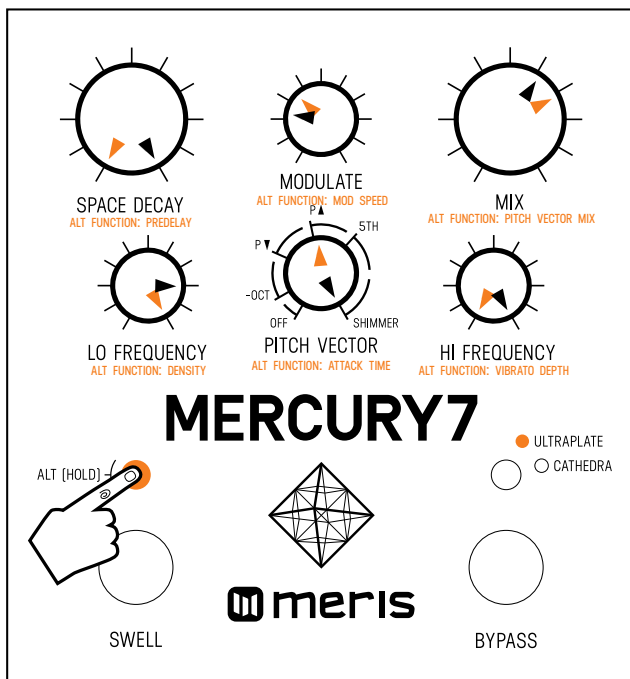

Toe

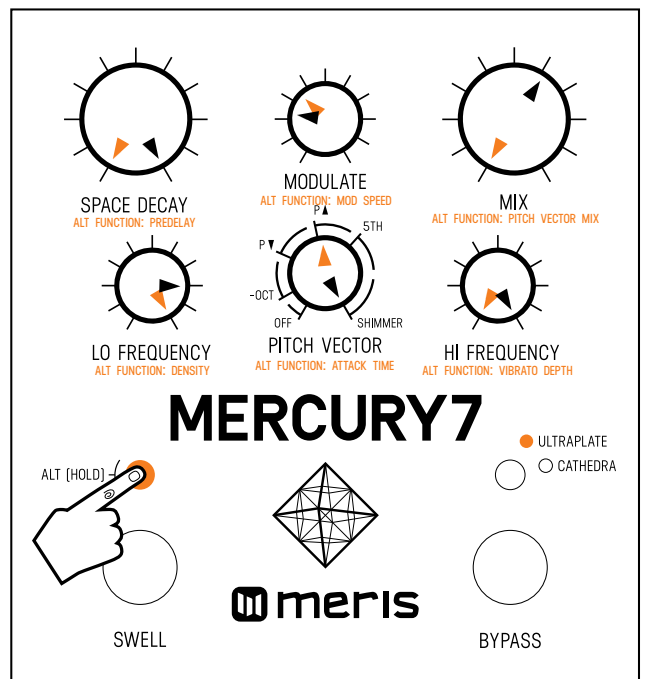


# MERCURY7 - FACTORY SETTINGS


## Mercury7 Preset 3 "DownShift"

- 黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
  - オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

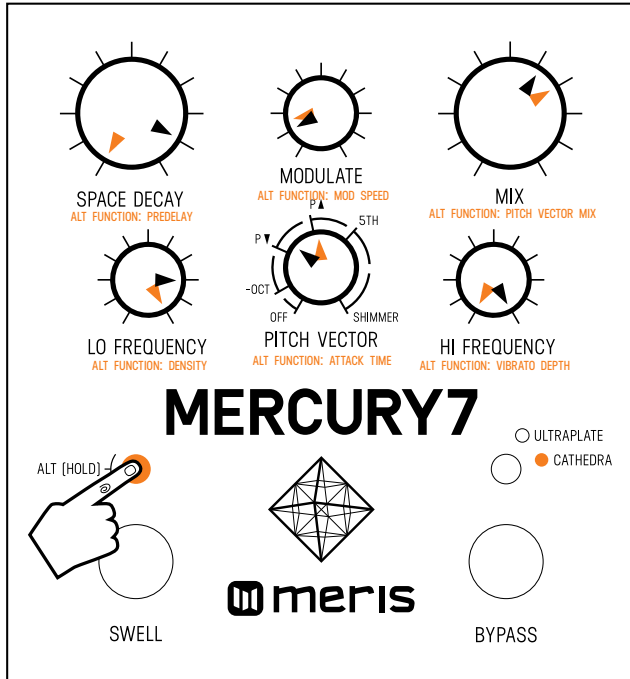


Toe

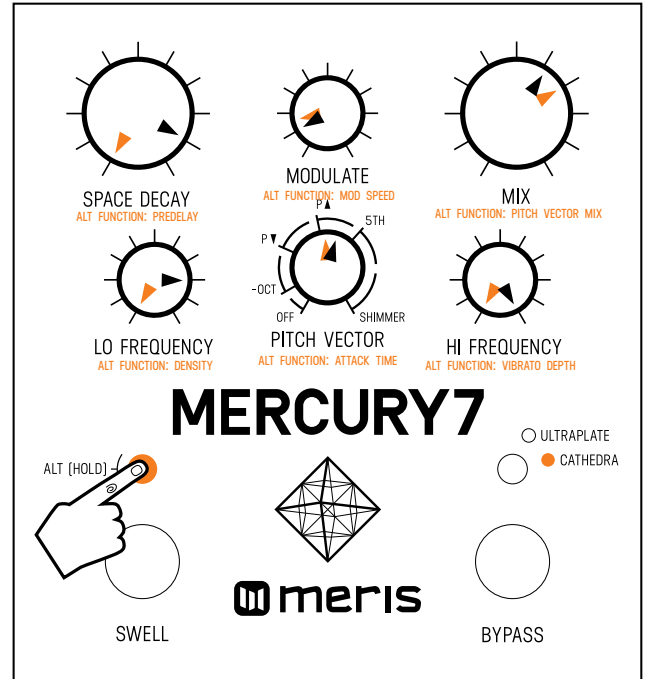


## Mercury7 Preset 4 "BloomVibe"

- 黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
  - オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

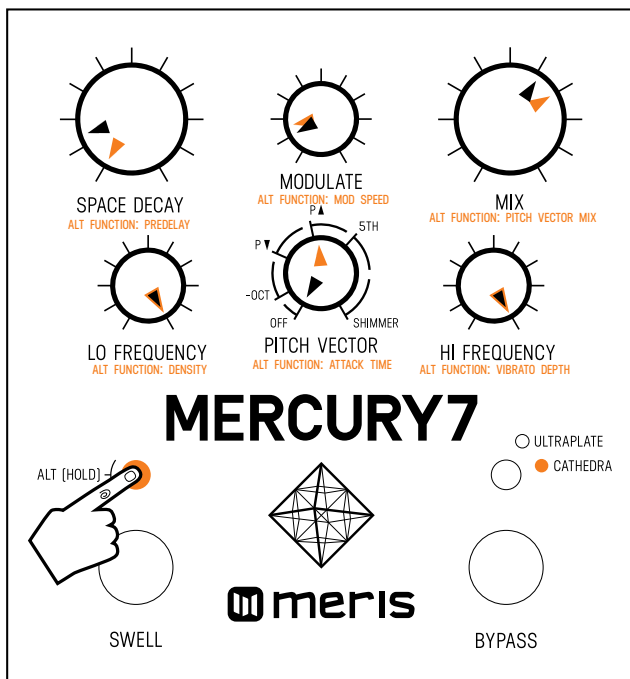

Toe

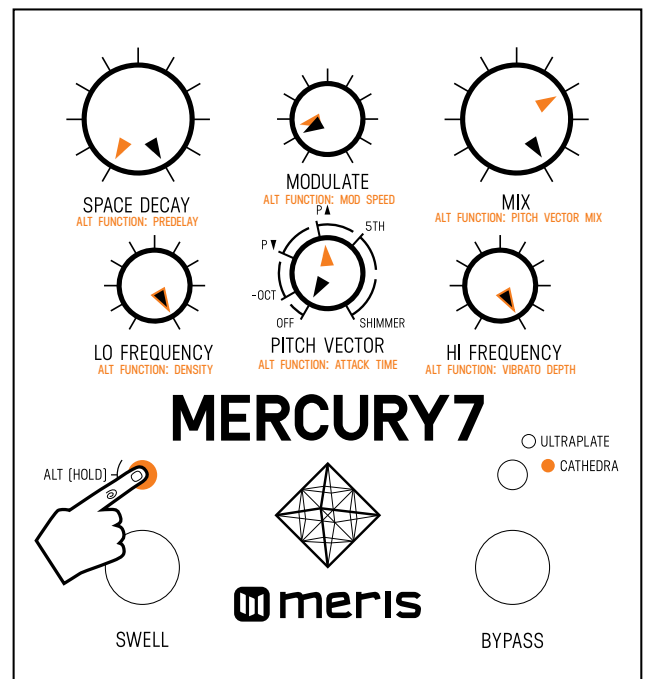


# MERCURY7 - FACTORY SETTINGS


## Mercury7 Preset 5 "ExpSustain"

・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値  
 (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

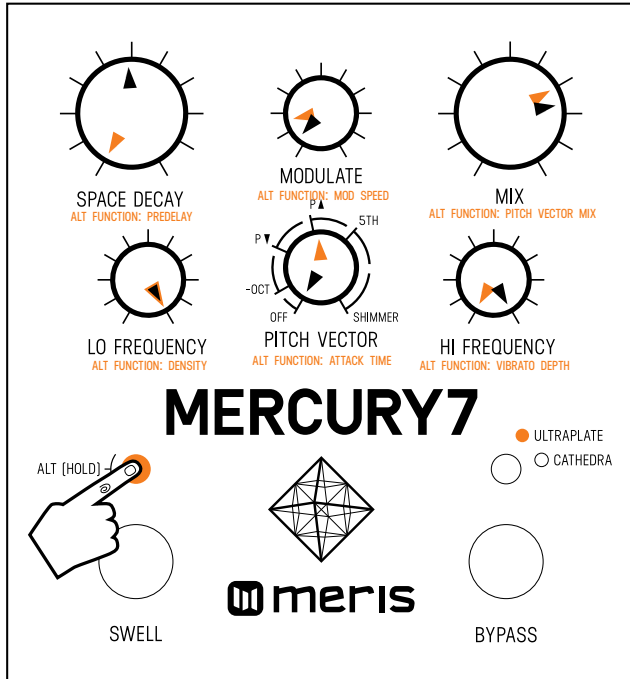


Toe

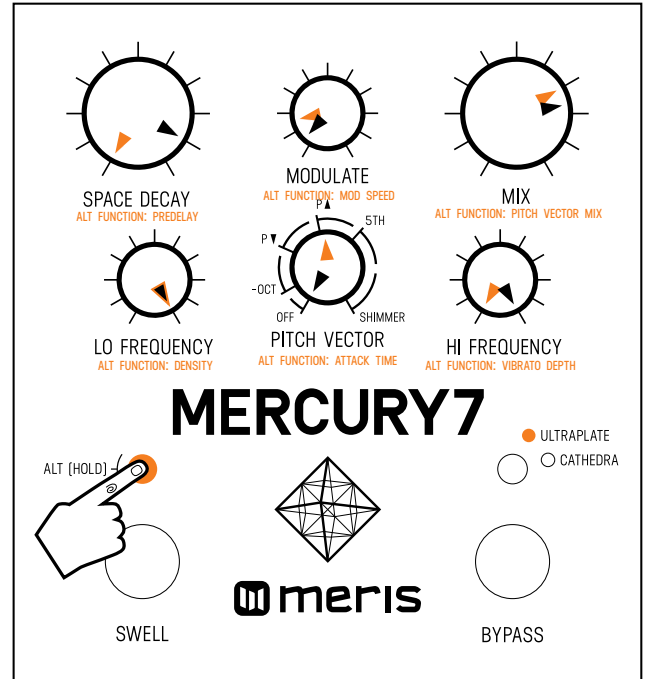


## Mercury7 Preset 6 "Drift"

・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値  
 (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

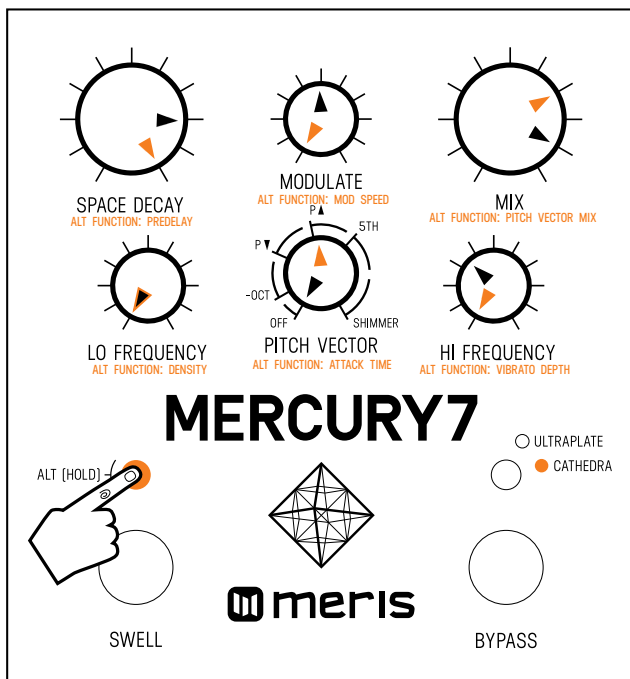

Toe

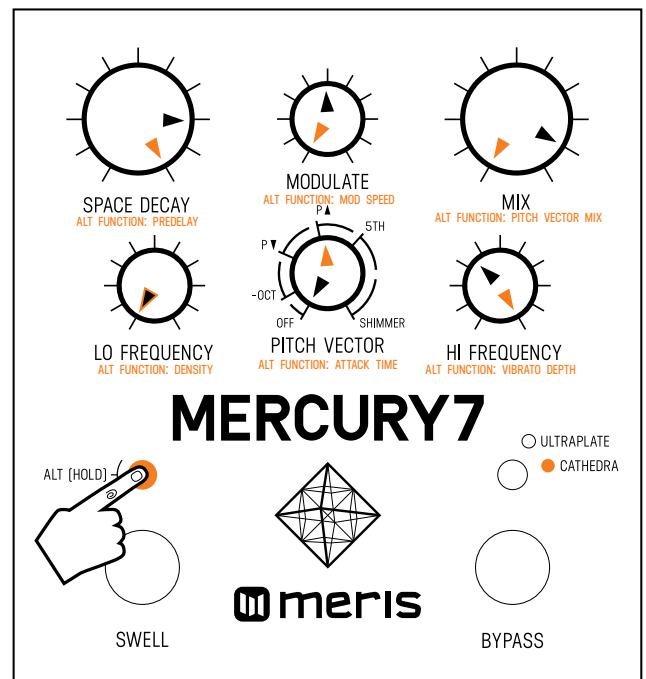


# MERCURY7 - FACTORY SETTINGS


## Mercury7 Preset 7 "Uplift"

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
- ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

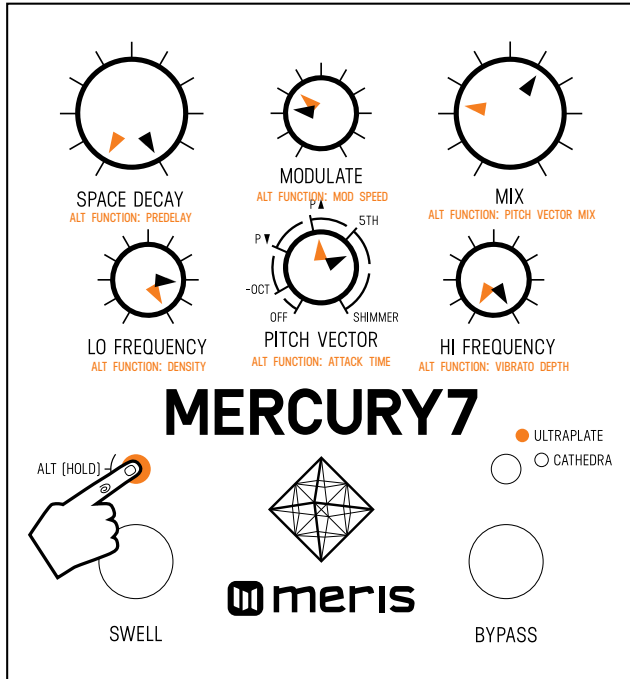


Toe

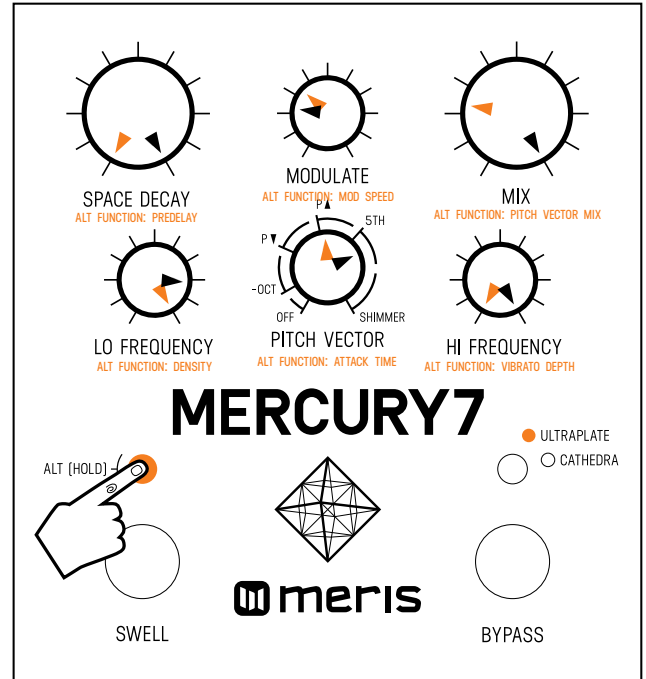


## Mercury7 Preset 8 "PitchSwell"

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
- ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・SWELLスイッチ (オレンジ色) = オートスウェル機能がON

Heel

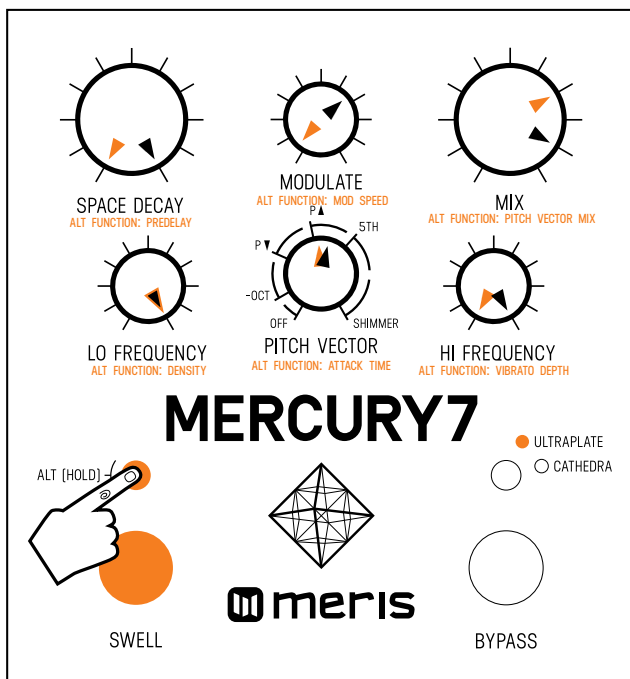

Toe

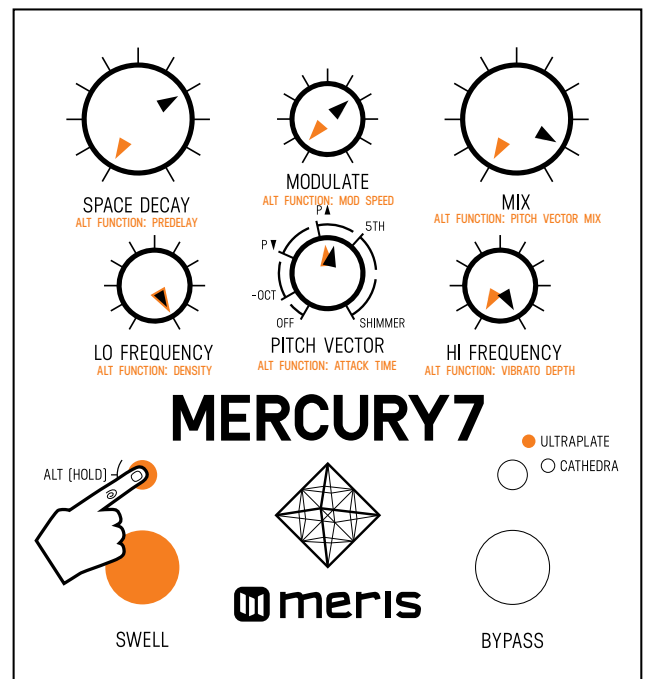


# MERCURY7 - FACTORY SETTINGS


## Mercury7 Preset 9 "SubTerra"

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値  
(ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・SWELLスイッチ (オレンジ色) = オートスウェル機能がON

Heel

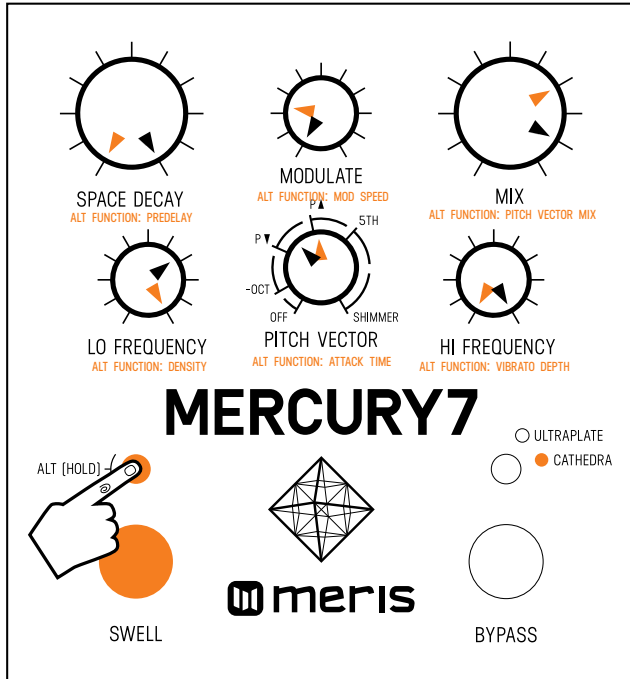


Toe

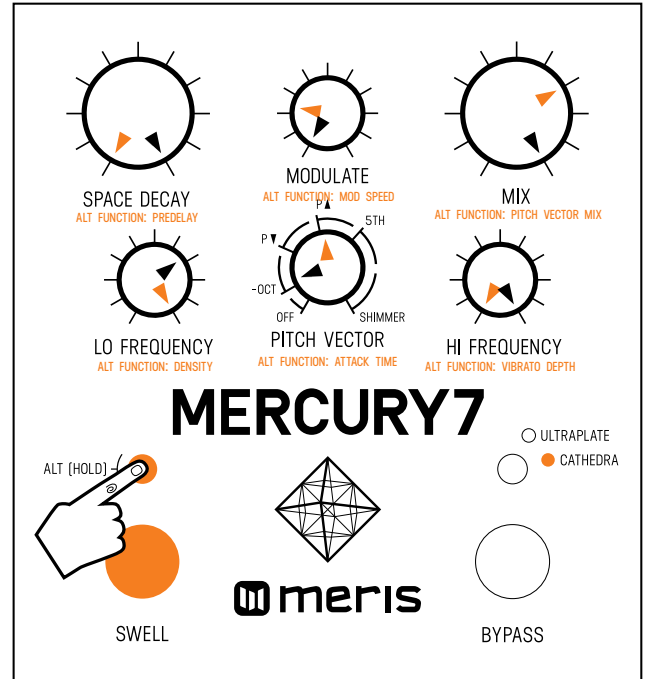


## Mercury7 Preset 10 "ResoVerb"

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値  
(ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・SWELLスイッチ (オレンジ色) = オートスウェル機能がON

Heel

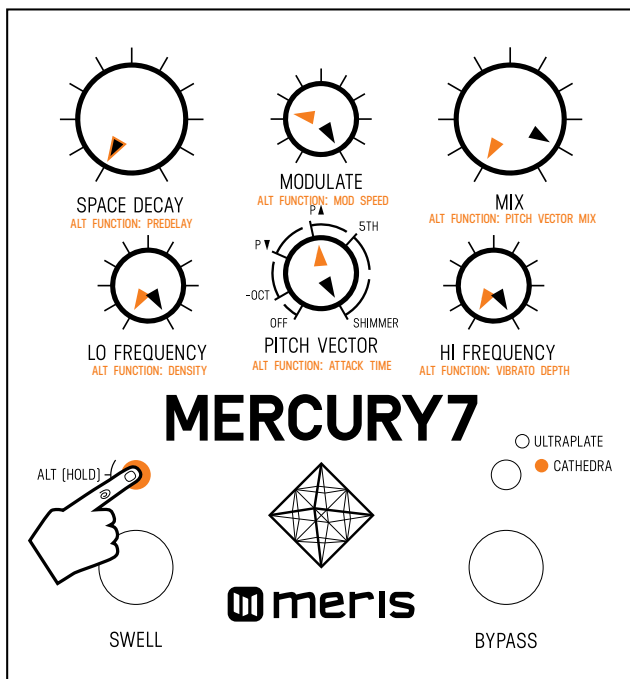

Toe

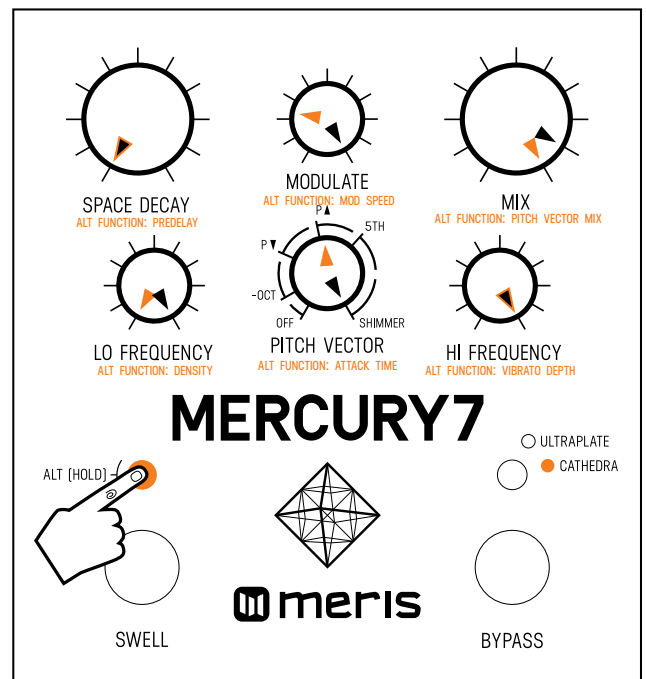


# MERCURY7 - FACTORY SETTINGS


## Mercury7 Preset 11 "ParasiticDecay"

- 黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
  - オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

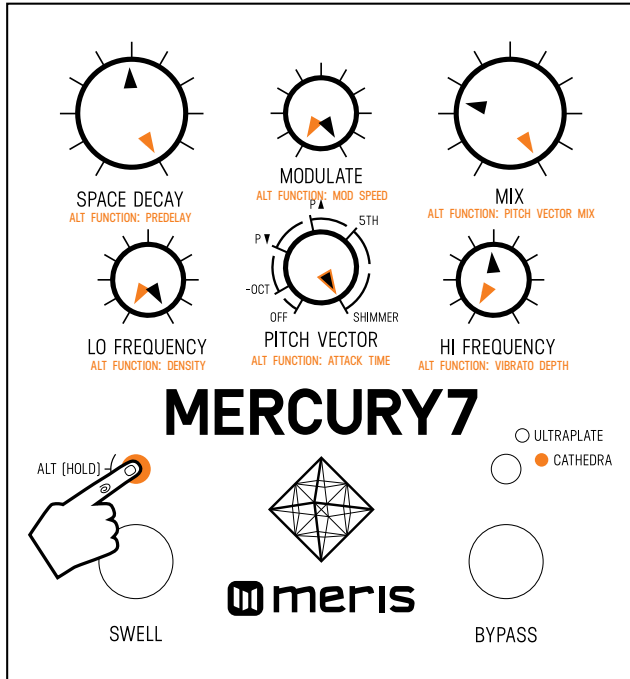


Toe

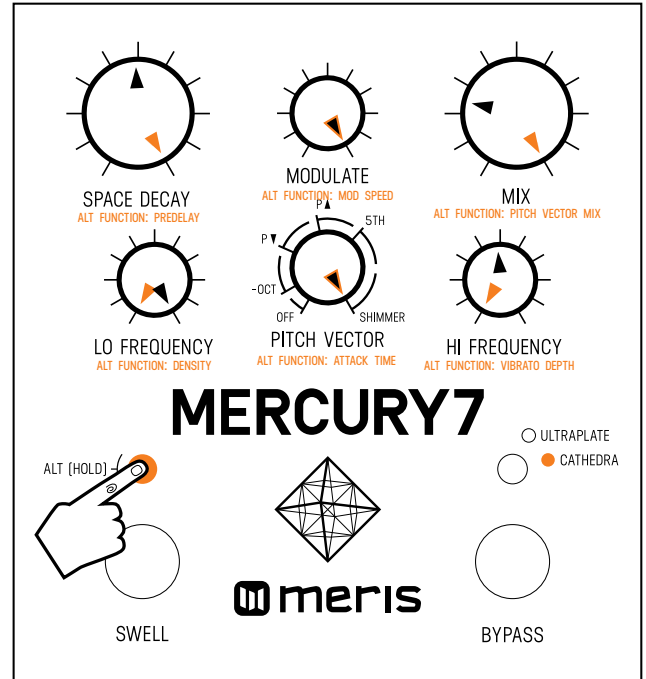


## Mercury7 Preset 12 "GlassRegen"

- 黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
  - オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

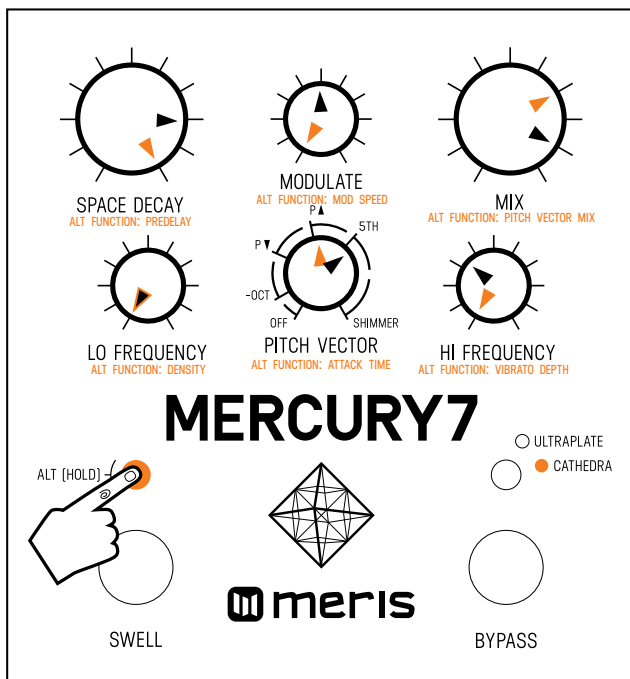

Toe

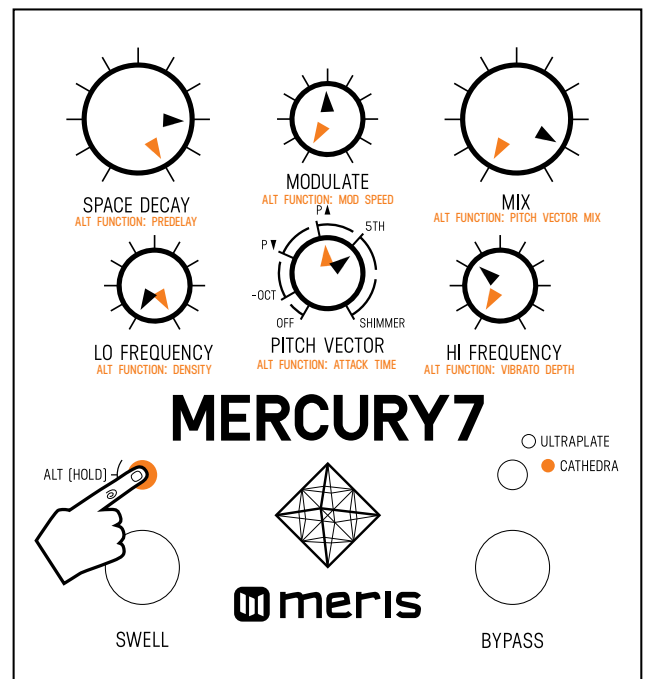

# MERCURY7 - FACTORY SETTINGS

## Mercury7 Preset 13 "SmallHall"

・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値  
 (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

Toe

## Mercury7 Preset 14 "SpatialSustain"

・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値 ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値  
 (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel


Toe

# MERCURY7 - FACTORY SETTINGS


## Mercury7 Preset 15 "PianoBass"

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
- ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)

Heel

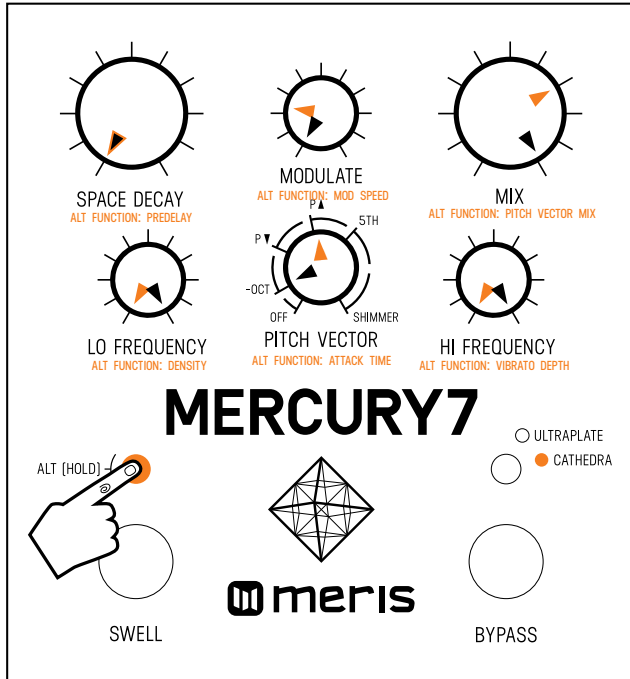


Toe

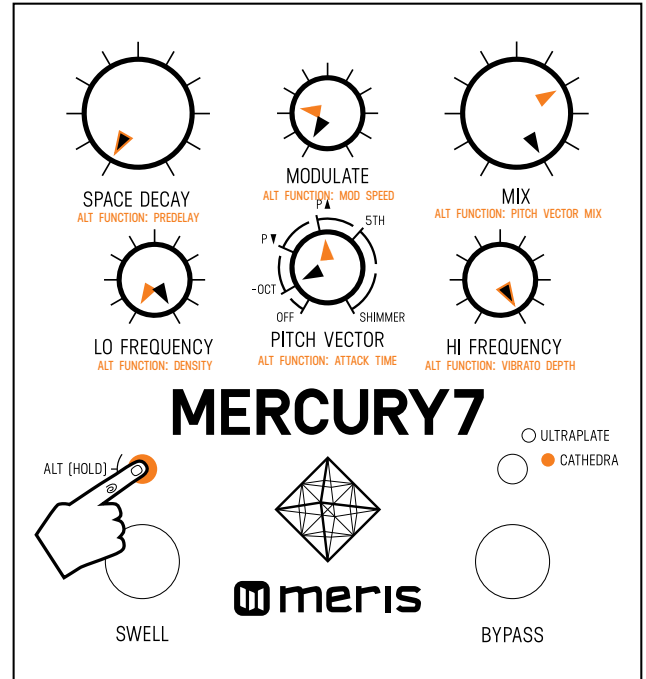

## Mercury7 Preset 16 "FadedOctave"

- ・黒色ポインター = 通常パラメーター設定値
- ・オレンジ色ポインター = ALT機能設定値
- (ALT機能を使用するためには、SWELLフットスイッチ上にあるALTスイッチを押しながらノブを操作)
- ・SWELLスイッチ (オレンジ色) = オートスウェル機能がON

Heel

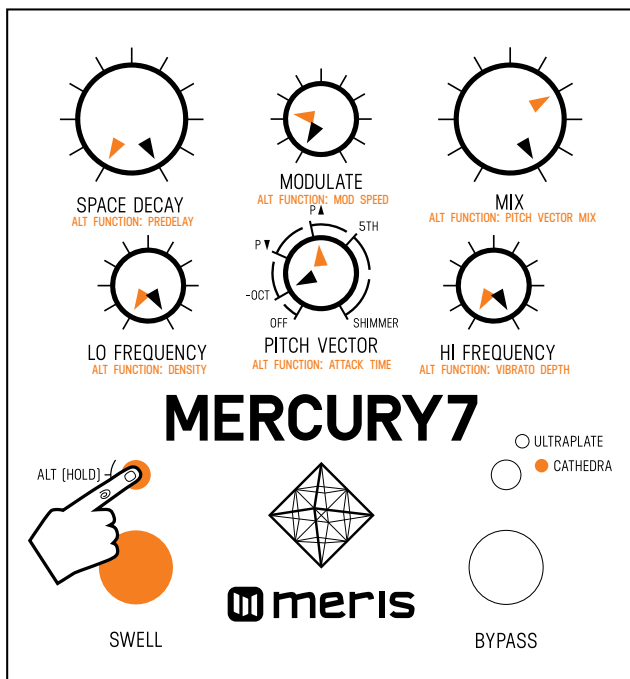

Toe

